VERWENDUNG DER KURZANLEITUNG

- Gibt Hinweise zur Handhabung, Montage und Installation.
- Verbleibt zur späteren Verwendung beim Produkt.
- · Ersetzt nicht die elektronisch bereitgestellte Gebrauchsanleitung.

Diese Anleitung ist ausschließlich für Personen bestimmt, die mit der Logistik und der Installation vertraut sind. Die Person muss über folgende Qualifikationen verfügen:

- · Kenntnis und Verständnis der Sicherheitshinweise.
- Fertigkeiten zur Aufstellung und Montage.
- Kenntnisse der EMV-gerechten Verdrahtung.
- Erkennen von Gefahren und Risiken der elektrischen Antriebstechnik.
- Kenntnis über DIN IEC 60364-5-54.
- Kenntnis über nationale Unfallverhütungsvorschriften (z.B. DGUV Vorschrift 3).

SICHERHEITSHINWEISE

▲ GEFAHR Eingriffe durch unbefugtes Personal!




Lebensgefahr durch Stromschlag und Fehlfunktionen!



▶ Modifikation oder Instandsetzung ist nur durch von KEB autorisiertem Fachpersonal zulässig.

ACHTUNG

Beziehen weiterer Dokumentation Gefahren und Risiken durch Unkenntnis

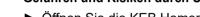

- ▶ Öffnen Sie die KEB Homepage unter www.keb-automation.com
- ▶ Durch Eingabe der Materialnummer im Suchbereich erhalten Sie die entsprechenden Teile der Gebrauchsanleitung.
- Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig!
- ▶ Beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise
- ▶ Bei Unklarheiten wenden Sie sich an service@keb.de!

Der Transport ist durch unterwiesene Personen unter Beachtung folgender Hinweise durch-

▲ VORSICHT

Bauartbedingte Kanten und hohes Gewicht!



Quetschungen und Prellungen!

- ▶ Nie unter schwebende Lasten treten.
- ► Sicherheitsschuhe tragen.
- ► Geräte beim Einsatz von Hebewerkzeugen entsprechend sichern.

ACHTUNG

Verhalten bei Transportschäden



- ▶ Überprüfen Sie das Gerät bei Warenannahme auf Transportschäden wie Deformationen oder lose Teile
- ▶ Bei einer Beschädigung setzen Sie sich unverzüglich mit dem Transporteur in Verbindung.
- ▶ Nehmen Sie das Gerät bei Transportschäden nicht in Betrieb!

LAGERUNG

Lagern Sie die Geräte nicht

- in der Umgebung von aggressiven und/oder leitfähigen Flüssigkeiten oder Gasen.
- an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung.
- außerhalb der angegebenen Umweltbedingungen.

AUSPACKEN UND ÜBERPRÜFEN

- Darauf achten, dass keine Bauteile verbogen und/oder Isolationsabstände verändert werden
- Bei mechanischen Defekten darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden. Die Einhaltung angewandter Normen ist nicht mehr gewährleistet.

EINBAU UND AUFSTELLUNG

- Wenn vorhanden, die vorgesehenen Transportösen für den Einbau nutzen.
- · Während des Einbaus nicht unter schwebenden Geräten aufhalten.
- Produkt entsprechend der geforderten Schutzart montieren.
- Achten Sie darauf, dass bei der Montage und Verdrahtung keine Kleinteile (Bohrspäne, Schrauben usw.) in die Geräte eindringen. Dies gilt auch für mechanische Komponenten die während des Betriebes Kleinteile verlieren können.
- Die Geräte sind für die Verwendung in einer Umgebung mit Verschmutzungsgrad 2 vor-
- Maximale Umgebungstemperatur 45°C.
- UL/CSA: Für UL-konformen Anschluss aller Leistungsanschlüsse enstprechend den im Datenblatt gegebenen Anforderungen sorgen.

EINBAUABSTÄNDE

Einbaulage	Einbauabstände	Maß	Abstand in mm / inch						
		Α	150 / 6						
	A E	B 2)	100 / 4						
		С	100 / 4						
	D. C.	D	100 / 4						
		E	0						
4		F 1)	100 / 4						
Richtung des Luftstroms	В	gerten Be	l zu vorgela- dienelementen naltschranktür.						
in der Schaltschranktür									


Bei den Drosseln xxZ1B04-1007 muss das Maß B auf 150mm vergrößert werden. Montagehinweise der Installationsanleitung HF-Filter für Unterbau F6 beachten!


NUR FÜR 17Z1B03...21Z1B03 / 20Z1B04...33Z1B04 / 28Z1B06...39Z1B06

Einbaulage	Einbauabstände	Maß	Abstand in mm / inch
		Α	150 / 6
	A E	В	100 / 4
	A E	С	100 / 4
		D	100 / 4
		E	0
		F 1)	100 / 4
Richtung des Luftstroms	В	gerten Be	d zu vorgela- edienelementen haltschranktür.
Auch ander	ro Einhaulagen eind mäglich, müssen aber in	Pozua out	f dia Thormik

Auch andere Einbaulagen sind möglich, müssen aber in Bezug auf die Thermik der Drossel vom Kunden geprüft werden. Die Drossel darf eine Temperatur von 155°C nicht überschreiten

ABMESSUNGEN

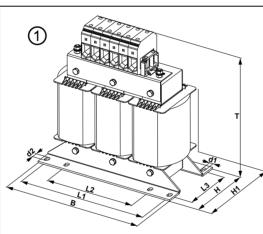

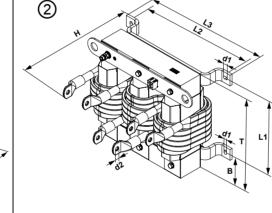

Beispielhafte Übersichten der Netzdrosseln

Abbildurig 1.	beispieiri	ane U	Dersici	nten a	er ivet	201088	Selli				
Mat. Nr.	Bild Nr.	В	Н	H1	Т	L1	L2	L3	d1	d2	Gewicht
05Z1B02-1000	1	60	49,9	57	72,5	44	-	36	3,6	7	0,54
07Z1B02-1000	1	85	60	65	89	64	-	47	4,8	9	1,4
09Z1B02-1000	1	85	60	65	90	64	-	50	4,8	9	1,4
10Z1B02-1000	1	85	60	86	105	64	-	46	4,8	9	1,5
12Z1B02-1000	1	85	60	87	104	64	-	50	4,8	9	1,53
05Z1B03-1000	1	100	54	Н	120	80	-	39	4,8	8	0,8
07Z1B03-1000	1	100	54	Н	120	80	-	39	4,8	8	0,9
09Z1B03-1000	1	100	54	Н	122	80	-	39	4,8	8	1,1
10Z1B03-1000	1	100	63	Н	122	80	-	47	4,8	8	1,5
12Z1B03-1000	1	148	67	Н	145	136	90	47	4,8	8	2
13Z1B03-1000	1	148	77	Н	145	136	90	58	4,8	8	3,7
14Z1B03-1000	1	148	76	Н	150	136	90	57	4,8	8	2,91
15Z1B03-1000	1	178	87	97	175	166	113	68	4,8	8	5,6
16Z1B03-1000	1	219	101	135	160	201	136	73	7	12	7,6
17Z1B03-1000	1	219	110	145	161	201	136	80	7	12	9,44
18Z1B03-1000	1	219	120	150	170	201	136	90	7	12	12,1
19Z1B03-1000	1	243	115	155	180	225	156	85	7	12	12,2
20Z1B03-1000	1	243	126	165	180	225	156	96	7	12	15
21Z1B03-1000	1	267	133	173	202	249	176	103	7	12	21,6
05Z1B04-1000	1	100	55	Н	121	80	-	40	4,8	8	0,8
07Z1B04-1000	1	100	55	Н	121	80	-	40	4,8	8	0,85
09Z1B04-1000	1	100	55	Н	121	80	-	40	4,8	8	0,9
10Z1B04-1000	1	100	63,5	Н	121	80	-	47	4,8	8	1,5
12Z1B04-1000	1	148	68	Н	145	136	90	48	4,8	8	1,9
13Z1B04-1000	1	148	78	Н	145	136	90	59	4,8	8	2,4
14Z1B04-1000	1	148	77	Н	145	136	90	58	4,8	8	2,45
15Z1B04-1000	1	178	72,5	87	180	166	113	55	4,8	8	3,8
16Z1B04-1000	1	178	88	100	178	166	113	68	4,8	8	5
17Z1B04-1000	1	219	101	115	220	201	136	73	7	12	6,4
18Z1B04-1000	1	219	111	120	220	201	136	81	7	12	8

weiter in nächster Spalte

Mat. Nr.	Bild	В	Н	H1	Т	L1	L2	L3	d1	d2	Gewicht
4074D04 4000	Nr.	240	101	125	220	201	126	01	7	12	40.0
19Z1B04-1000		219	121	135	220	201	136	91	7		10,3
20Z1B04-1000	1	219	121	150	220	201	136	91	7	12	12
21Z1B04-1000	1	267	109	155	207	249	176	82	7	12	15,6
22Z1B04-1000	1	291	129	185	215	273	185	97	10	18	19,3
23Z1B04-1000	1	291	129	200	215	273	185	97	10	18	22
24Z1B04-1000	1	316	153	225	235	292	200	113	10	16	24,8
25Z1B04-1000	1	316	153	222	234	292	200	113	10	16	25
26Z1B04-1000	1	352	145	210	266	328	224	105	10	16	31,6
27Z1B04-1000	1	352	145	230	265	328	224	106	10	16	34
28Z1B04-1000	1	388	150	245	295	364	248	112	10	16	41,5
29Z1B04-1000	1	412	155	260	315	388	264	116	10	16	49,3
30Z1B04-1000	1	412	174	270	315	388	264	132	10	16	57,7
31Z1B04-1000	1	480	170	250	367	450	316	123	12	20	66
32Z1B04-1000	1	480	170	262	475	450	316	123	12	20	80,5
33Z1B04-1000	1	480	170	290	475	450	316	123	12	20	86
09Z1B04-1003	1	100	63,5	Н	117	80	-	47	4,8	8	1,5
10Z1B04-1003	1	147	68	Н	139	136	90	48	4,8	8	1,9
12Z1B04-1003	1	147	78	Н	137	136	90	59	4,8	8	2,6
12Z1B04-1010	1	148	68	Н	145	136	90	48	4,8	8	1,9
14Z1B04-1010	1	148	77	Н	145	136	90	58	4,8	8	2,45
28Z1B06-1000	1	412	156	252	315	388	264	116	10	16	58
29Z1B06-1000	1	412	156	236	312	388	264	116	10	16	50
30Z1B06-1000	1	412	174	260	322	388	264	123	10	16	62
31Z1B06-1000	1	412	184	280	325	388	264	145	10	16	69,5
33Z1B06-1000	1	480	245	365	370	445	310	197	12	20	75
39Z1B06-1000	1	552	278	315	450	516	356	205	14,5	24	100
25Z1B04-1007	2	22	210	-	226	182	258	290	8	10	25
26Z1B04-1007	2	25	245	-	256	206	298	330	8	10	31,6
27Z1B04-1007	2	25	250	-	256	206	298	330	8	10	34
28Z1B04-1007	2	28	255	-	286	230	322	380	8	12	41,5
29Z1B04-1007	2	30	290	-	305	245	358	395	8	12	49,3
											,

Alle Maße in mm; Alle Gewichte in kg

INSTALLATION / ELEKTRISCHER ANSCHLUSS


▲ GEFAHR

Elektrische Spannung an den Klemmen und dem Gerät!

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!





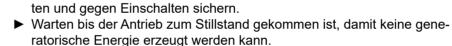

► Vorgeschaltete Schutzeinrichtungen niemals, auch nicht zu Testzwecken überbrücken.

Schutzleiter ordnungsgemäß anschließen.

► Zum Betrieb alle erforderlichen Abdeckungen und Schutzvorrichtungen

Für einen störungsfreien und sicheren Betrieb ist folgender Hinweis zu beachten:

▶ Geräteanschlüsse auf festen Sitz prüfen, um Übergangswiderstände und Funkenbildung zu vermeiden.

VERDRAHTUNG



Angaben zur Absicherung finden sich in der Gebrauchsanleitung der Antriebsstromrichter.

Netzanschluss 1-phasig (L1, N) 1: Netzsicherung 3: Netzdrossel (Option) 5: Antriebsstromrichter 2: Netzschütz 4: HF-Filter (Option)

Ne	Netzanschluss 3-phasig (L1, L2, L3)								
	1	2	3	4		<u> </u>			
	L3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	\\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\	L3 L2 L2 L2 L1	2	<u> </u>	X1A L3 L2 L1			
1:	Netzsicherung	3:	Netzdrossel	(Option)	5:	Antriebsstromrichter			
2:	Netzschütz	4:	HF-Filter (Op	otion)	ວ.	Anthebsshormichtel			

in mm² / AWG in A in Hz L1, N PE 05Z1B02-1000 6.0 10,0 07Z1B02-1000 | 4 / 22-10 Flachste-09Z1B02-1000 16,0 230 50 / 60 10Z1B02-1000 6.3 20,0 max. 2 / 17.7 25,0 12Z1B02-1000 Anzugsdrehmoment Spannung Strom Temperatur-Frequenz Mat. Nr. in mm² / AWG in Nm / lb inch in V in A in Hz schalter L1, L2, L3 PE L1, L2, L3 PE 05Z1B03-1000 2,4 07Z1B03-1000 4,2 09Z1B03-1000 | 4 / 22-10 max. 1 / 8.85 7,4 10Z1B03-1000 10,5 1,5 / 13.3 230 50 / 60 12Z1B03-1000 17.3 13Z1B03-1000 25,2 34,7 14Z1B03-1000 max. 2 / 17.7 50,4 15Z1B03-1000 16Z1B03-1000 69,5 (25mm² 17Z1B03-1000 88,2 18Z1B03-1000 10 / 88.5 4,5 / 39.8 105,0 (50mm² 230 50 / 60 19Z1B03-1000 121,0 (50mm²) 20Z1B03-1000 152,3 M10 189,0 21Z1B03-1000 M8 20,0 / 177.0 (70mm²) 05Z1B04-1000 1,4 2,7 07Z1B04-1000 09Z1B04-1000 4,3 10Z1B04-1000 | 4 / 22-10 6,1 max. 1 / 8.85 12Z1B04-1000 1,5 / 13.3 10,0 13Z1B04-1000 12,6 17,3 14Z1B04-1000 15Z1B04-1000 25,2 max. 2 / 17.7 16Z1B04-1000 34,7 17Z1B04-1000 | 16 / 16-6 44,1 max. 4 / 35.4 52,5 18Z1B04-1000 max. 5 / 44.3 63,0 19Z1B04-1000 | 35 / 12-2 20Z1B04-1000 79,0 95,0 21Z1B04-1000 (35mm² 22Z1B04-1000 10 / 88.5 121,0 400 / 480 50 / 60 23Z1B04-1000 158,0 (70mm^2) 189,0 24Z1B04-1000 M10 25Z1B04-1000 | (70mm²) M8 15 / 133 221,0 20 / 177 263,0 26Z1B04-1000 (120mm²) 315,0 27Z1B04-1000 M10 28Z1B04-1000 | (150mm²) 390,0 M12 29Z1B04-1000 485,0 (185mm²) 600,0 30Z1B04-1000 M12 31Z1B04-1000 (240mm²) 660,0 40 / 354 M12 32Z1B04-1000 750,0 M12 (300mm²) 40 / 354 33Z1B04-1000 840,0 (400mm²) 09Z1B04-1003 10Z1B04-1003 | 4 / 22-10 max. 1 / 8.85 | 1,5 / 13.3 10,9 50 / 60 16,1 12Z1B04-1003 12Z1B04-1010 10,0 max. 1 / 8.85 | 1,5 / 13.3 | 400 / 480 4 / 22-10 45 - 65 14Z1B04-1010 17,3 28Z1B06-1000 240,0 (120mm²) 20 / 177 29Z1B06-1000 295,0 M10 M8 15 / 133 30Z1B06-1000 (150mm²) 370,0 31Z1B06-1000 40 / 354 405,0 50 / 60 (185mm²) M16 33Z1B06-1000 500,0 M12 40 / 354 (185mm²) 80 / 708 M16 M16 80 / 708 1020,0 39Z1B06-1000 (300mm²) M10 25Z1B04-1007 221 (70mm^2) M10 23 / 204 263 26Z1B04-1007 (120mm² M10 27Z1B04-1007 315 (150mm²) 15 / 133 | 400 / 480 50 / 60 M12 28Z1B04-1007 390 (150mm²) 485 40 / 354 29Z1B04-1007 (185mm²) M12 30Z1B04-1007 600 Alle Angaben ausser max. Werte sind Bemessungswerte · Leitungsquerschnitte und Sicherungen sind entsprechend der Auslegung des Maschi-

Anschluss

Anzugsdrehmoment

Strom


Frequenz | Temperatur-

nenherstellers zu dimensionieren. Angegebene Minimal-/Maximalwerte dürfen dabei nicht unter-/überschritten werden.

www.keb-automation.com Automation with Drive





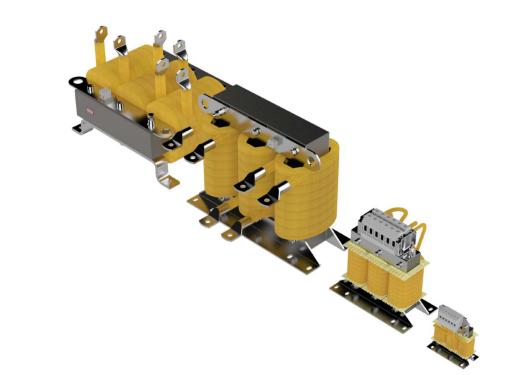

COMBILINE **Z1**

KURZANLEITUNG | DROSSELN

Originalanleitung Z1 Serie Drosseln Dokument 20170996 DE 06

Mat.Nr. 00Z1N1M-0000

INBETRIEBNAHME UND BETRIEB

WARNUNG Auslösen von Überstromschutzeinrichtungen

Brandgefahr oder elektrischer Schlag!



- ▶ Das Auslösen einer Überstromschutzeinrichtung ist ein Hinweis auf eine Überlast oder einen Kurzschluss. Das Ansprechen eines RCD ist ein Hinweis auf einen Fehlerstrom.
- ▶ Um das Risiko eines Brandes oder eines elektrischen Schlags zu verringern, sollten stromführende Teile und andere Komponenten des Geräts geprüft und bei Beschädigung ersetzt werden.

▲ VORSICHT Hohe Temperaturen an dem Gerät

Verbrennung der Haut!



- ► Heiße Oberflächen berührungssicher abdecken.
- ► Falls erforderlich, Warnschilder an der Anlage anbringen.
- ▶ Oberfläche vor Berührung prüfen.
- ▶ Vor jeglichen Arbeiten Gerät abkühlen lassen.

WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

Die folgenden Wartungsarbeiten sind nach Bedarf, mindestens jedoch einmal pro Jahr, durch autorisiertes und eingewiesenes Personal durchzuführen.

- ▶ Produkt von Schmutz und Staubablagerungen befreien.
- ▶ Bei Betriebsstörungen, ungewöhnlichen Geräuschen oder Gerüchen informieren Sie eine dafür zuständige Person!
- ▶ Im Fehlerfall wenden Sie sich an den Maschinenhersteller.

ENTSORGUNG

▶ Zur fachgerechten Entsorgung beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanleitung.

ZERTIFIZIERUNG

CE-Zertifizierung

CE-Zertifizierung



KEB Produkte erfüllen die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Die entsprechenden Erklärungen können auf unserer Webseite durch Eingabe der Materialnummer im Suchfeld geladen werden.

UK Konformität bewertet

UK Konformität bewertet



KEB Produkte mit dem aufgeführtem Logo erfüllen die Anforderungen und Richtlinien von Großbritannien.

Die entsprechenden Informationen können auf unserer Webseite durch Eingabe der Materialnummer im Suchfeld oder von unserem folgend autorisierten Ansprechpartner bezogen werden:


KEB(UK) Ltd.

5 Morris CI, Park Farm Industrial Estate, Wellingborough NN8 6XF, UK

UL-Zertifizierung

ACHTUNG UL-Zertifizierung

Nur Geräte mit UL-Logo auf dem Typenschild sind zertifiziert.

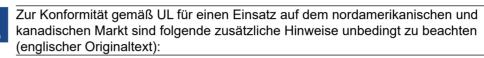

CONDITIONS OF ACCEPTABILITY:

When installed in the final use equipment, the following are among the considerations to be made:

- · Suitability of these Reactors, when operating under normal load conditions within an enclosure, shall be determined for each end-use application.
- Three phase 230 V sizes 05,07,09,10,12,13,14,15,16,17,18,19, single phase 230 V sizes 05,07,09,10,12 ,three phase 480 V sizes 09,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 23,24,25,26 have been evaluated for field wiring and size 27,28,29 and 30 have been evaluated for factory wiring only.
- These Reactors are provided with a Class 155(F) insulation system.
- The maximum operating temperature is surrounding air ambient of 45°C.
- Suitability of Ground Connection shall be determined in the end use.
- "Use UL Listed crimp-on pressure-wire connectors of the closed-loop type for field installation. Use only crimp tools specified by the manufacturer." or equivalent.
- "For use in Pollution Degree 2" or equivalent.
- "Use 75 ° C rated copper wire only" or equivalent

GEBRAUCHSANLEITUNG





▶ Öffnen Sie die KEB Homepage unter www.keb-automation.com. ▶ Durch Eingabe der Materialnummer im Suchbereich erhalten Sie die entsprechenden Teile der Gebrauchsanleitung. ► Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig!

www.keb-automation.com	KR	다른 언어도 사용할 수 있습니다.
Други налични езици.	HR	Ostali dostupni jezici.
其他语言可用。	HU	Más elérhető nyelvek.
Jiné jazyky k dispozici.	LV	Citas pieejamās valodas.
Andre sprog til rådighed.	LT	Kitos kalbos.
Weitere Sprachen verfügbar.	MT	Lingwi oħra disponibbli.
Other languages available.	NL	Andere talen beschikbaar.
Muud keeled on saadaval.	PL	Inne dostępne języki.
Otros idiomas disponibles.	PT	Outros idiomas disponíveis.
Muut kielet saatavilla.	RO	Alte limbi disponibile.
Autres langues disponibles.	RU	Доступны другие языки.
Άλλες διαθέσιμες γλώσσες.	SE	Andra språk finns tillgängliga.
Teangacha eile ar fáil.	SK	Iné jazyky sú k dispozícii.
Altre lingue disponibili.	SI	Drugi jeziki so na voljo.
他の言語も利用できます。	TR	Mevcut diğer diller.
	Други налични езици. 其他语言可用。 Jiné jazyky k dispozici. Andre sprog til rådighed. Weitere Sprachen verfügbar. Other languages available. Muud keeled on saadaval. Otros idiomas disponibles. Muut kielet saatavilla. Autres langues disponibles. Άλλες διαθέσιμες γλώσσες. Teangacha eile ar fáil. Altre lingue disponibili.	Други налични езици. 其他语言可用。 HU Jiné jazyky k dispozici. LV Andre sprog til rådighed. LT Weitere Sprachen verfügbar. Other languages available. NL Muud keeled on saadaval. PL Otros idiomas disponibles. PT Muut kielet saatavilla. RO Autres langues disponibles. RU Aλλες διαθέσιμες γλώσσες. Teangacha eile ar fáil. SK Altre lingue disponibili.